

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ReliaMod™ Modular Metering

RXT7LUGKIT750



**HAZARDOUS VOLTAGE.
WILL CAUSE SEVERE
INJURY OR DEATH.**

Turn OFF power supplying this equipment before working inside.

Please read these instructions completely before installing or removing device. Improper installation could be hazardous to personnel and/or equipment.

Kit Contains:

3×750 MCM Lug	4
Finger Safe Barriers	3

- Turn “OFF” power supplying the meter module.
- Remove the high terminal cover from the line side of the breaker. Retain parts for installation.
- Unbolt the 4×500 MCM lugs from the line side of the breaker. Retain hardware for installation.
- Install the finger safe barriers to each 3×750 MCM lug to be installed.
- Install the 3×750 MCM lugs with finger safe barrier to the line side of the breaker with the hardware re-served from the previous step.
- Torque bolts to 160 in-lbf.
- Install cap to the finger safe barrier where wires will not be installed.
- Reinstall the high terminal cover with hardware retained from removal step.

For Neutral Lug Replacement:

- Unbolt the 4×500 MCM lug from the neutral bus bar. Retain hardware for reinstallation.
- Install the 3×750 MCM lug to the neutral bus bar.
- Torque bolts to 160 in-lbf.

ReliaMod™ Modular Metering

RXT7LUGKIT750



**VOLTAJE PELIGROSO.
PODRA CAUSAR MUERTE
O LESIONES SERIAS.**

Desconecte la alimentación eléctrica de este equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o retirar el dispositivo. Una instalación incorrecta podría resultar peligrosa para el personal y/o el equipo.

El kit contiene:

3 × 750 MCM	4
Barreras de seguridad para dedos	3

- Desconecte la alimentación al módulo de medición.
- Retire la cubierta del terminal del lado de línea del interruptor. Conserva las piezas para la reinstalación.
- Desatornille los terminales de 4×500 MCM del lado de línea del interruptor. Conserve los terminales para después.
- Instale las barreras de seguridad (dedos) en cada terminal de 3×750 MCM.
- Instale los terminales de 3×750 MCM con barrera de seguridad en el lado de línea del interruptor con los mismos del paso anterior.
- Apriete los pernos a 160 in-lbf.

- Instala la tapa en la barrera de seguridad donde no se instalarán cables.
- Vuelva a instalar la cubierta del terminal con las piezas retenidas.

Para la sustitución del terminal neutro:

- Desatornille los terminales de 4×500 MCM de la barra de neutro.
- Conserva los terminales para la reinstalación.
- Instale el terminal 3×750 MCM en la barra de neutro.
- Apriete los pernos a 160 in-lbf.