



Wiring Instructions for Female RJ45 Connector Device 2018.6

1. Preparación del cable — Preparing the Cable


1.1 Corte aproximadamente 5 cms. de las cubiertas.
Cut approximately 5 cm. off the jacket

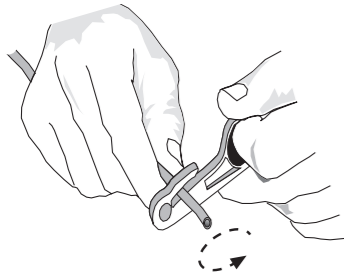


1.2 Abra la cubierta 10 cms. aprox. con el cordón, o con una herramienta.
Open approx. 10 cm of the jacket with a cutter cord or another tool.

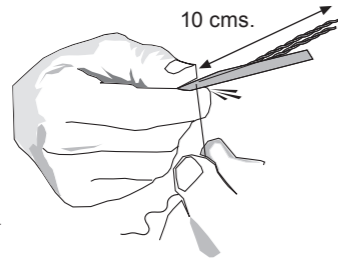

1.3 Corte la cubierta.
Cut the jacket.

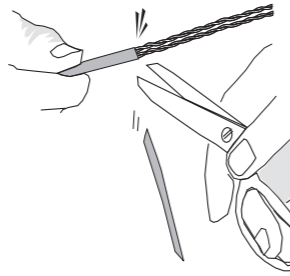


1.4 Corte la malla (si la tiene) y el cordón al mismo nivel que la cubierta.
Cut the mesh (if it has one) and the cord at the same level of the jacket.

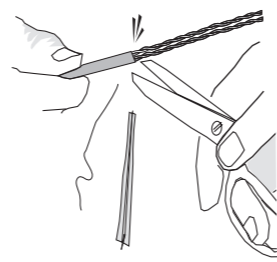

2 Preparación de los conductores — Preparing the Conductors

2.1 Seleccione el método de cableado apropiado (568A o 568B) y prepare los pares en línea recta.

Select the adequate wiring scheme (568A or 568B) and place the pairs in a straight line.

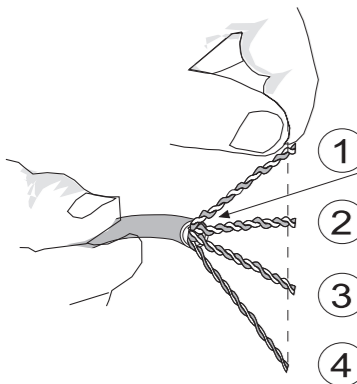


Nota importante:

No cruce los pares unos sobre otros!
Primero, arregle/posicione los pares 1 y 4 y luego los pares 2 y 3 en su línea natural.

Important Note:



Do not cross the pairs over one another!
First, arrange/position pairs 1 and 4, and then pairs 2 and 3 in their usual line.

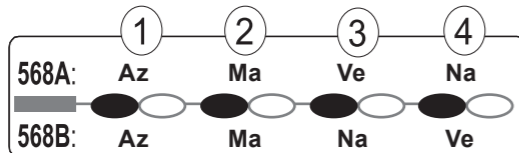

2.2 Posicione cada uno de los cuatro pares en los agujeros de la pieza terminal.


Position each of the four pairs in the holes of the end piece.

Posicione la pieza con la parte plana para arriba.
Position the piece with the flat side facing upwards.

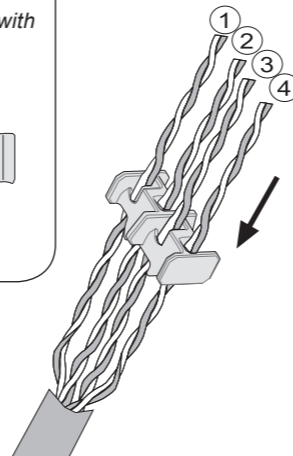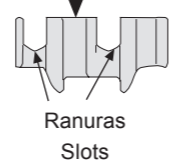


2.3 Asegúrese que la pieza de terminación queda colocada lo más cerca posible al borde de la cubierta.

Ensure the end piece is located as close as possible to the edge of the jacket.

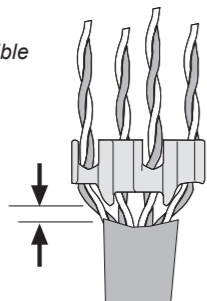

2.4 Coloque los pares en la dirección de las ranuras de la pieza terminal.


Place the pairs in the direction of the end piece slots.

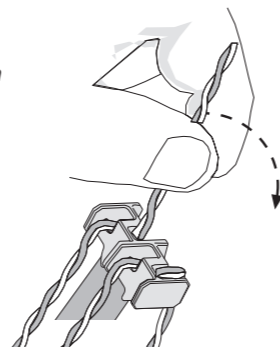

2.5 Introduzca la pieza terminal ensamblándola dentro del módulo.

Insert the end piece into the module.

Azul/Blanco (primer par)
Blue / White (first pair)

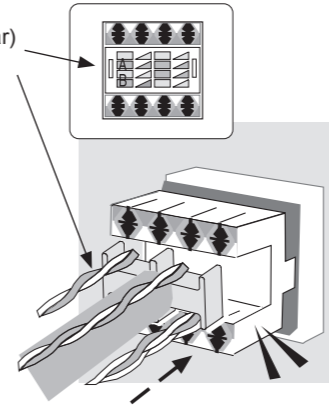

Nota importante:


Alinear el par Azul/Blanco con el Azul/Blanco del código de colores del módulo.

Important Note: Align the Blue / White pair with the Blue / White colour indicated in the module colour code.


Verifique la orientación de los códigos de colores: Azul/Blanco emparejado a Azul/Blanco
Check the orientation of the colour codes: Blue / White matched with Blue / White

2.6 Destrencia los pares; posicione e inserte los cables en las ranuras de módulo. Coloque el color sólido en las primera ranura del par.

Unbraid the pairs, position and insert the cable in the module slots. Place the solid colour cable in the first slot of the pair.

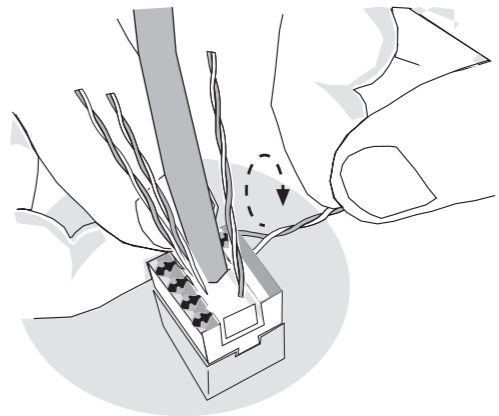

Cable de color sólido (Azul)
Solid colour cable (Blue)

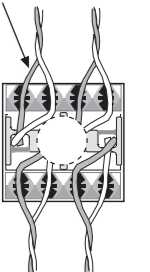

Cables y módulo preparado.
Cables and module ready.


3 Terminación de los conductores — Conductor Terminations

3.1 Coloque la herramienta perpendicular al módulo y termine de cortar los cables.

Place the tool perpendicular to the module and finish cutting the cables.

Filo en lado externo del módulo!

Place the cutting edge towards the module external side!

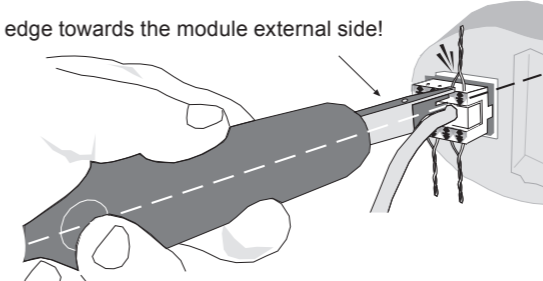


Nota: Utilice una herramienta de conexionado tipo AX100749 de NORDX/CDT BIX, KRONE o similar del tipo 110.

Note: Use a NORDX/CDT BIX AX100749, KRONE wiring tool, or a similar type 110 tool.

4 Colocación de los cables — Placing the Cable

4.1 Coloque el cable en la posición superior, perpendicular o abajo de manera que se facilite la introducción del módulo en la caja para la sujeción

Place the cable in the upper, perpendicular, or lower position so that it is easy to insert the module in the box for attachment.

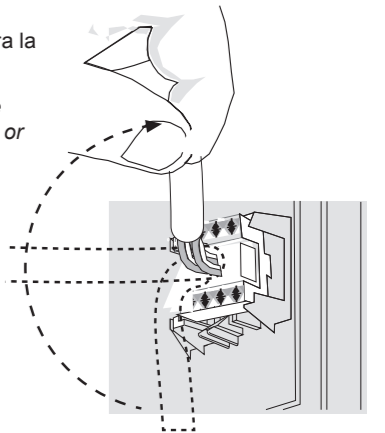


5 Desmontaje del módulo de la pieza soporte — Disassembling the module from the supporting piece

5.1 Empuje el frente del módulo hacia dentro con el pulgar, liberando los ganchos.


Push the front of the module in with your thumb releasing the hooks.

Use...

Use a...

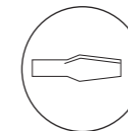


Destornillador fino
Thin screwdriver

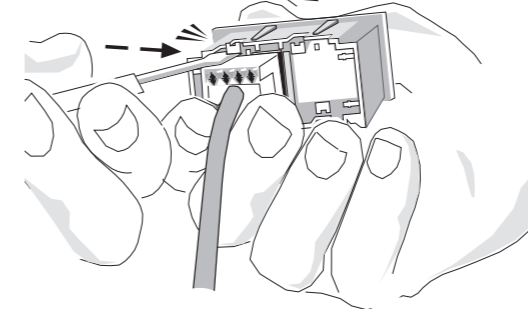


5.2 Haga palanca para liberar el gancho superior.

Pry upwards to release the upper hook.

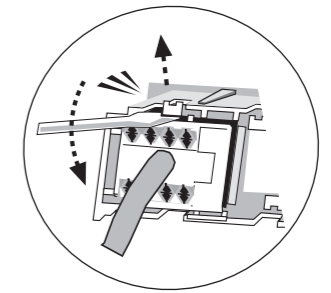


5.3 Haga palanca para liberar el gancho inferior.


Pry downwards to release the lower hook.

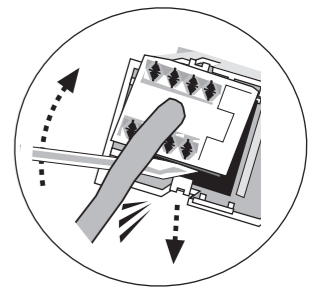


2.5 إدخال القطعة الرئيسية و وصلها بوحدة القياس

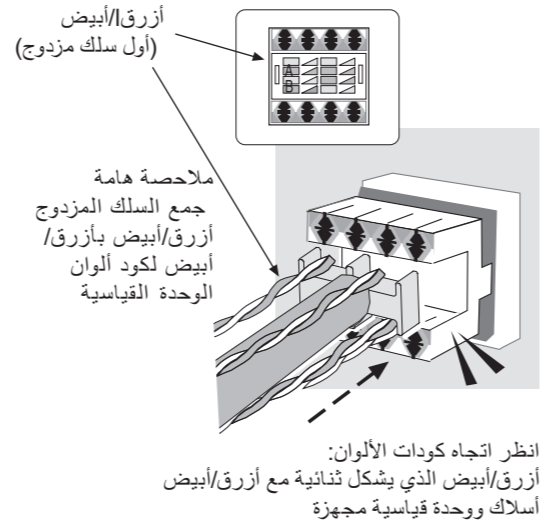


2.6 فسخ قتل الأسلاك المزدوجة؛ وضع وإدخال الأسلاك في فتحات الوحدة القياسية. وضع اللون الغامق في الفتحة الأولى للسلك المزدوج

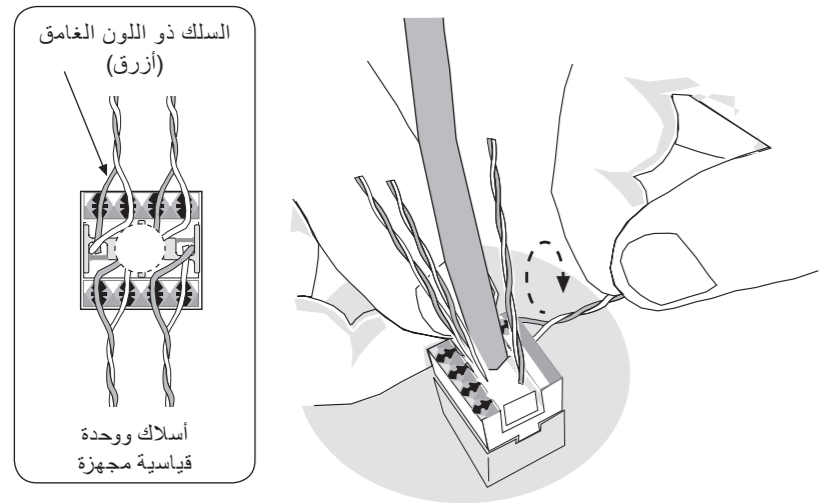


1. إعداد الأسلاك

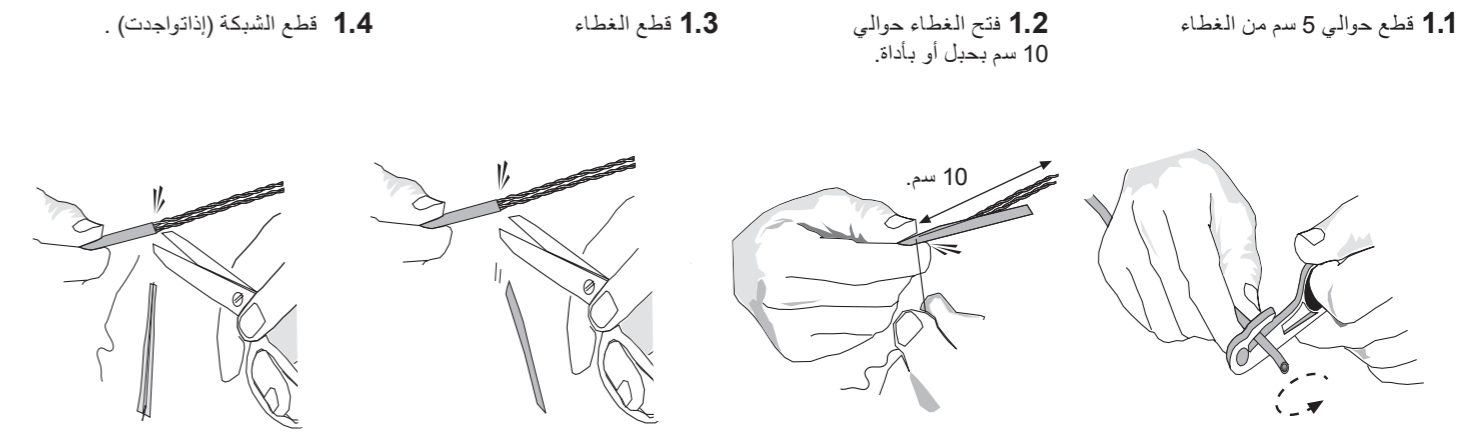


3. المحطة النهائية للموصلين

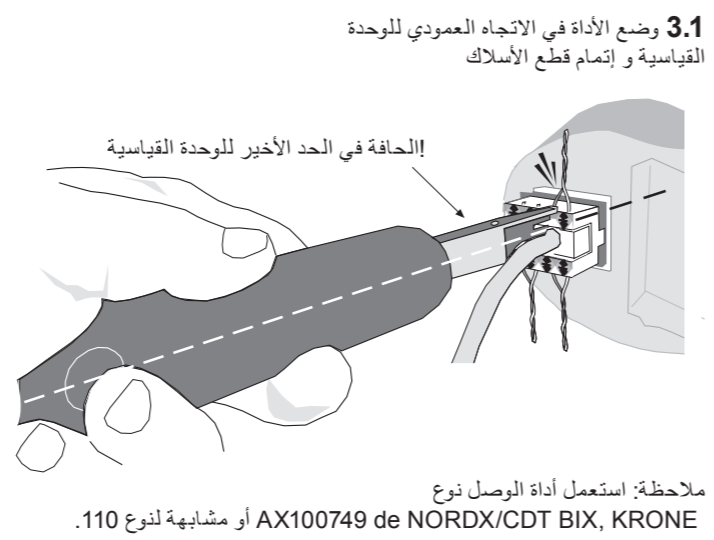


4. وضع الأسلاك

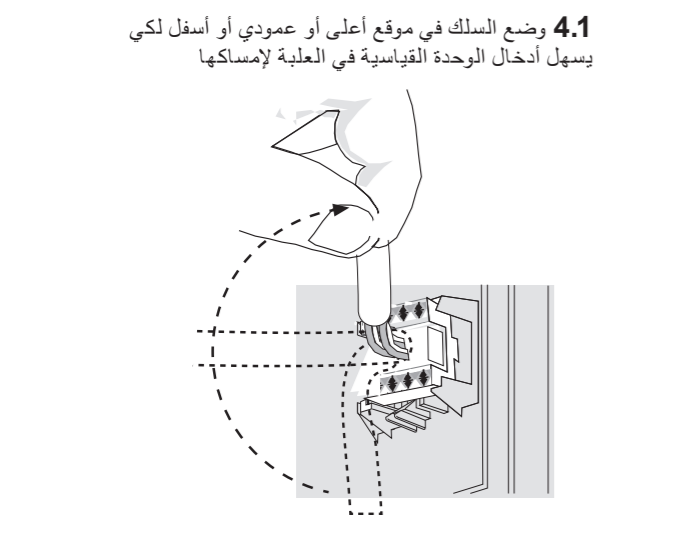


2. إعداد الموصلين

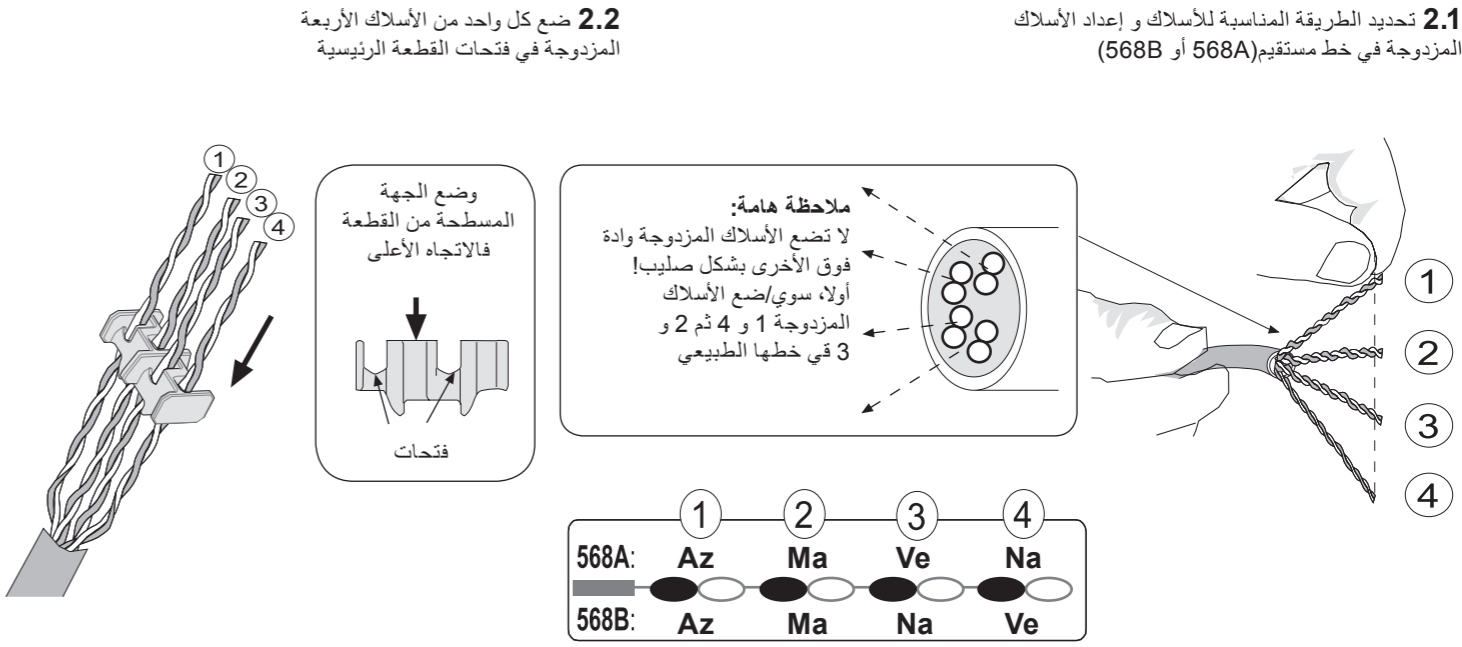

5. حل تركيب الوحدة القياسية للقطعة المساندة

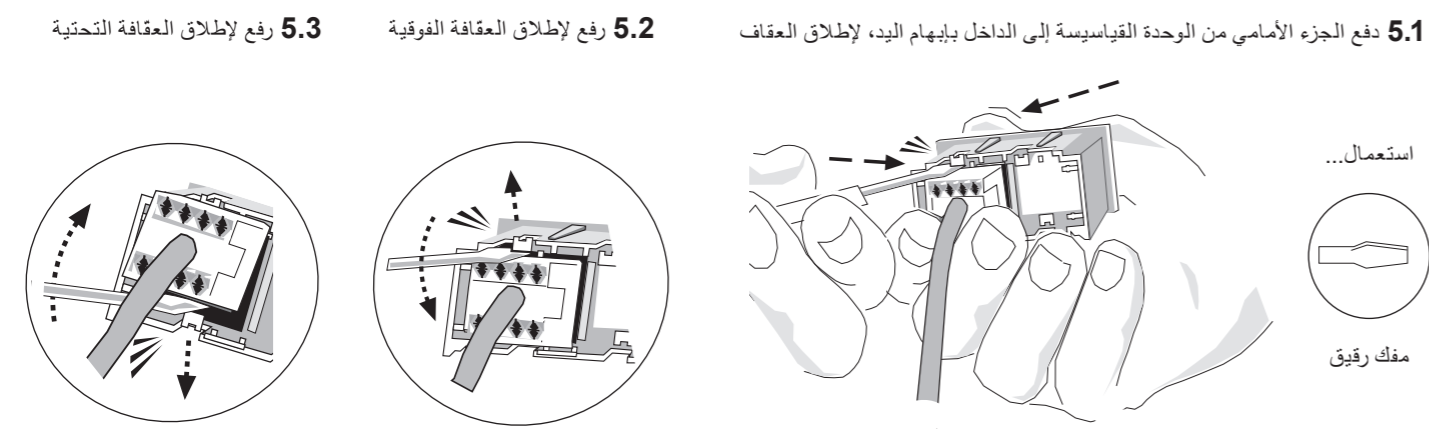

2.4 ضع الأسلاك المزدوجة في اتجاه فتحات القطعة الرئيسية.

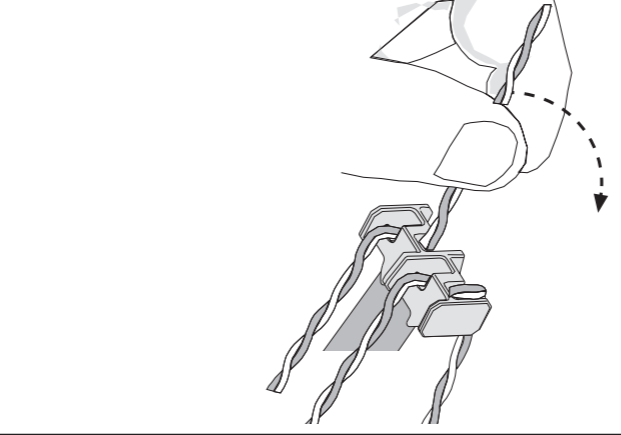

2.3 تأكد من وضع القطعة الرئيسية في أقرب مكان ممكن من حافة الغطاء.

